



Модель	Код модели	Год модели
ACCORD CROSSTOUR	TF2	11

Дата выпуска
23-01-14Автор
Отдел Тех.обслуживания
Хонда Мотор РУС

Обновление: Crosstour: код защиты аудиосистемы **Только Россия**

Симптомы

Аудиосистема не принимает код защиты от кражи.

Причина

Внутренний процессор ошибочно выполняет команду "Стереть все". В этом случае при замене или отключении аккумуляторной батареи невозможно отменить код защиты от кражи.

Список VIN

См.приложение

Действия на данном рынке

Проинформируйте собственников автомобилей согласно списка VIN, проверьте серийный номер аудиосистемы и в случае необходимости замените ее на новую.

Информация по запчастям

39171-TP6-R21: АУДИОСИСТЕМА В СБОРЕ (с навигацией)

39171-TP6-R01: АУДИОСИСТЕМА В СБОРЕ (без навигации)

Метод ремонта

1.Вставьте ключ и поверните его в положение IGN II,


выключите радио.

2. Нажав и удерживая кнопки "1" и "6", нажмите кнопку питания

3. На дисплее вы увидите серийный номер аудиосистемы.

4. Сравните серийный номер с первым исправным номером.

- С системой навигации

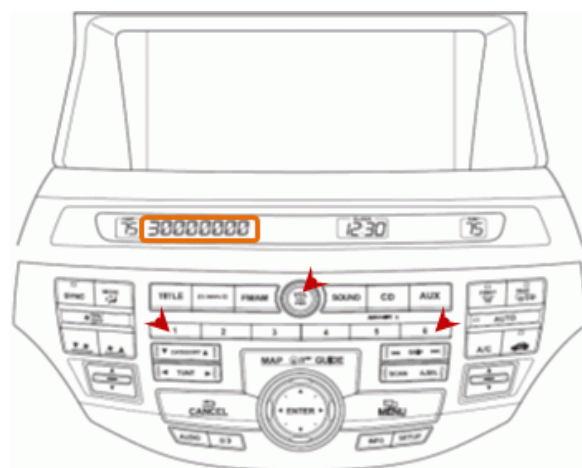

Если менее (<) 30000252 или отображается сообщение "S/N NO CODE" ("НЕТ СЕРИЙНОГО КОДА").


-> Замените систему в соответствии с инструкциями в руководстве по ремонту.

Если больше или равен (=>) 30000252.

-> Система в порядке, замена не требуется.



- Без системы навигации

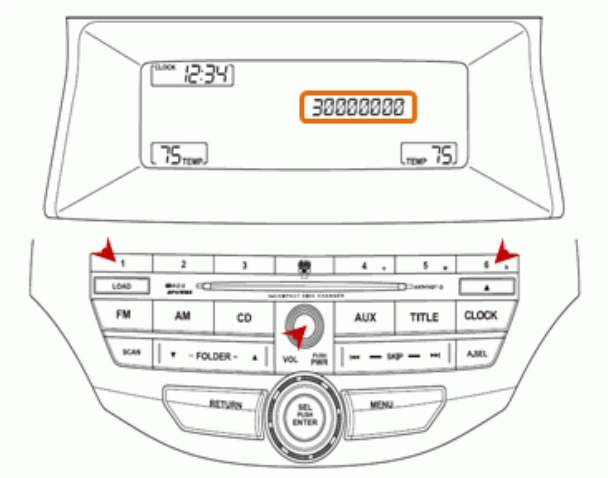

Если менее ($<$) 30000323 или отображается сообщение "S/N NO CODE" ("НЕТ СЕРИЙНОГО КОДА").

-> Замените систему в соответствии с инструкциями в руководстве по ремонту.

Если больше или равен ($\Rightarrow$) 30000323.

-> Система в порядке, замена не требуется.

Информация по гарантии

Применение: Кампания по обновлению продукции

Деталь причина неисправности: 39171-TP6-R21

Код кампании: 5YR

L.O.N	Описание	Нормо-часы
0105A6	ПРОВЕРКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА АУДИОСИСТЕМЫ	0,2
0105A6A	Замена аудиосистемы в сборе	0,8